

Zusatzanleitung **PRO-RC** Software Update Rondo V2.x

Das Update von Rondo Version 2.x benötigt eine besondere Maßnahme, die nachfolgend beschrieben wird. Ist bereits eine Version 3.x oder höher auf dem Rondo, so gilt nur die normale Update Anleitung. Rondos mit Version 1.x müssen wegen eines Hardwareupdates zum Hersteller eingeschickt werden, bevor künftig das Update beim Kunden erfolgen kann.


Vorbereitung

Aus Sicherheitsgründen muss bei Elektromodellen während dem Update der Motor entweder mechanisch oder elektrisch getrennt werden, so dass der Hautrotor nicht anlaufen kann.

Beim Update gehen alle Einstellwerte verloren, es ist daher sinnvoll diese vorher abzuschreiben und hinterher wieder einzugeben.

Sondermaßnahme

Bevor Sie das Update nach der Update Anleitung durchführen, stellen müssen Sie eine Verbindung zwischen der Rondo Masse und dem Anschluss im Boden von Rondo herstellen. Nur damit kann das Update funktionieren! Am einfachsten nehmen Sie ein Patchkabel wie es bei Rondo 6-fach mitgeliefert wurde und stecken die eine Seite ganz normal an einen Steckplatz des Rondos. Die braune Ader des Patchkabels ist jetzt Masse. Nehmen Sie ein Stück dünnen Draht, zum Beispiel eine Büroklammer, oder auch eine sehr dünne Nadel und stecken Sie diesen in das freie Ende des Patchkabels bei der braunen Ader. Ihr Rondo sieht jetzt so aus wie auf dem Bild rechts.

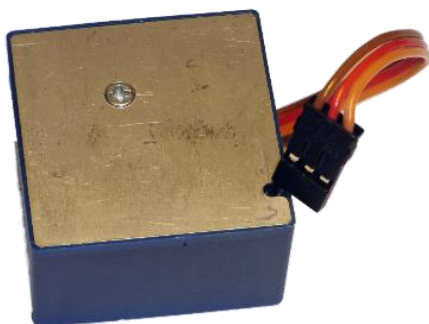

Drehen Sie Ihr Rondo um und führen Sie den Draht ca. 10 mm in das Loch in der Bodenplatte von Rondo ein und verkanten Sie den Draht etwas, so dass im inneren Kontakt zur Platine besteht. Fixieren Sie gegebenenfalls den Stecker des Patchkabels mit Klebeband, so dass der Kontakt während des gesamten Updates bestehen bleibt. Das Ganze sollte jetzt in etwa so wie auf dem Bild links aussehen.

Damit sind die besonderen Vorbereitungen abgeschlossen und Sie können nach Anleitung updaten. Nach erfolgtem Update muss diese Verbindung wieder getrennt werden!